





Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBS0058

Revised 6/10/2015

Different Versions

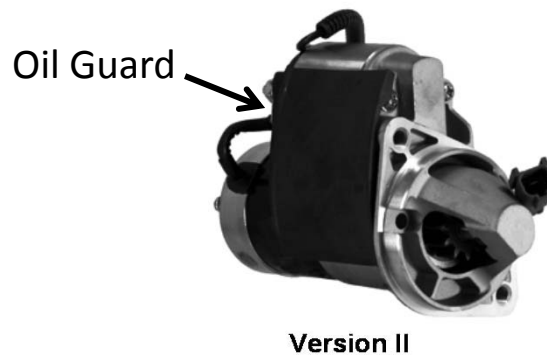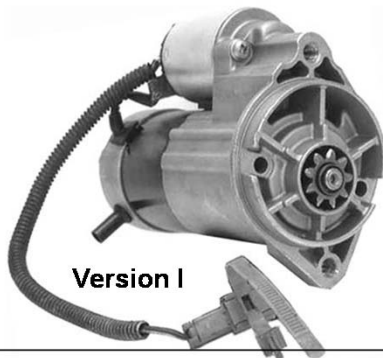

WARNING—Limited Warranty.

Contamination of this starter may void your warranty. Before you install it, check your vehicle for oil leaks!

2001-04 Nissan Xterra, 3.3L
2002-04 Nissan Frontier, 3.3L

These vehicles are known for valve cover gasket leaks. The passenger side leak will run down the back of the engine, enter the starter and severely shorten its lifespan.

Valve Cover Gasket

Nissan #: 132707B000

Parts Cost: \$13.16*

Standard Labor Hours: 0.9

*Nissan price subject to change



Technical Support Hotline: 800-228-9672

Mon-Fri 5:30AM-5:00PM, Sat & Sun 6:00AM-2:30PM PST



Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBS0058

Revised 6/10/2015

AVERTISSEMENT - Garantie limitée.
La contamination de ce démarreur peut annuler votre garantie. Avant de l'installer, vérifiez votre véhicule à la recherche de fuites d'huile

2001-04 Nissan Xterra, 3,3 l
2002-04 Nissan Frontier, 3,3 l

Ces véhicules sont connus pour avoir des fuites du couvercle de soupapes. La fuite du côté du passager coulera à l'arrière du moteur, pénétrera le démarreur, et raccourcira sévèrement sa durée de vie.

Joint de couvercle de soupapes

Nissan N° : 132707B000
Coût de pièces : 13,16 \$
Heures de travail standard : 0,9

ADVERTENCIA - Garantía Limitada.
La contaminación de este arrancador puede anular la garantía. Antes de instalar, revise su vehículo en busca de fugas incluyendo el aceite y el refrigerante!

2001-04 Nissan Xterra, 3,3 l
2002-04 Nissan Frontier, 3,3 l

Estos vehículos son conocidos por fugas en la junta de tapa de válvulas. La fuga en el lado del pasajero fluirá hacia la parte trasera del motor, penetrará el motor de arranque y acortará severamente su vida.

Junta de tapa de válvulas
Número Nissan: 132707B000
Piezas cuestan: \$13.16
Las horas de trabajo estándar: 0.9



Technical Support Hotline: 800-228-9672
Mon-Fri 5:30AM-5:00PM, Sat & Sun 6:00AM-2:30PM PST