

Technical Bulletin Important – Please Read

Nissan starting symptom malfunctions may NOT be caused by the starter.

SYMPTOM:

“Starter No Crank” under the following conditions:

- Vehicle has not been started for several hours with outside temperature below 10F (12C); **and**
- Vehicle was driven briefly (5-10 minutes); **and**
- Engine was turned off briefly (5-10 minutes) then “Starter No Crank” condition occurred.

NOTE: This Tech Bulletin ONLY applies if all of the above occurred and your vehicle is listed in the chart below.

FIX:

If ALL symptoms match the above, you may need to replace your IPDM (Intelligent Power Distribution Module). See your vehicle service manual for IPDM replacement instructions and location. The part numbers below should be available through your local Nissan Dealership.

| DESCRIPTION | MODEL | YEAR | PART # | QUANTITY |
|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| IPDM | Altima (L31) | 2005 – 2006 | 284B7-8J02A | 1 |
| | | 2004 | 284B7-AQ01B | |
| | | 2003 | 284B7-AL51B | |
| | | 2002 | 284B7-AL51A | |
| | Murano (Z50) | 2004 - 2006 | 284B7-CA01A | |
| | | 2003 | 284B7-CA01B | |
| | Maxima (A34) | 2004 - 2006 | 284B7-7Y02A | |
| | Quest (V42) | 2004 – 2006 | 284B7-CK02A | |
| | 350Z (Z33) | 2005 – 2006 | 284B7-CD01A | |
| | | 2004 | 284B7-AQ01B | |
| | | 2003 | 284B7-AL51B | |
| | Titan (A60) | 2004 – 2006 | 284B7-ZC00A | |
| | Armada (TA60) | 2004 – 2006 | 284B7-ZC00A | |
| | Pathfinder (R51) | 2005 – 2006 | 284B7-ZC00A | |
| | Xterra (N50) | 2005 – 2006 | 284B7-ZC00A | |
| | Frontier (D40) | 2005 – 2006 | 284B7-ZC00A | |

**Bulletin Technique
Important – Veuillez lire**

Les défaillances au démarrage Nissan peuvent ne PAS être provoquées par le démarreur.

SYMPTÔME:

Démarreur aucune manivelle dans les conditions suivantes:

- Le véhicule n'a pas été démarré pendant plusieurs heures avec la température extérieure au-dessous de 10F (12C); **et**
- Le véhicule a été conduit brièvement (5-10 minutes); **et**
- Le moteur était brièvement arrêté (5-10 minutes) puis « démarreur qu'aucun » état détraqué ne s'est produit.

NOTE : Ceci Bulletin de technologie **SEULEMENT** s'applique si toute les en haut produite et votre véhicule est énumérée dans le diagramme ci-dessous.

RÉPARATION:

Si **TOUS** match de symptômes que ce qui précède vous peut avoir besoin pour remplacer votre IPDM (module intelligent de distribution d'énergie). Voir le votre manuel d'entretien technique de véhicule pour des instructions et l'endroit de remplacement d'IPDM. Les numéros d'article ci-dessous devraient être disponibles par votre agence locale de Nissan.

**Boletín Técnico
Importante: Favor de Leer**

Las fallas en el arranque de Nissan podrían NO deberse al motor de arranque.

PROBLEMA:

“No arranque” bajo las siguientes condiciones:

- El vehículo no ha sido arrancado por varias horas con temperatura exteriores debajo de 10F (12C); **y**
- El vehículo fue conducido brevemente (5-10 minutos); **y**
- El motor fue brevemente apagado (5-10 minutos) y entonces la condición de (no arranque) se presenta.

NOTA: Este boletín técnico se aplica **SOLAMENTE** si todo lo mencionado arriba halla ocurrido y su vehículo esta en la lista de abajo.

RÉPARATION:

Si **TODOS** los síntomas aplican puede necesitar substituir su IPDM (módulo inteligente de la distribución de energía). Vea su manual de reparaciones del vehículo para las instrucciones y la localización del reemplazo de IPDM. Los números de pieza abajo deben estar disponibles con su representación local de Nissan.